التقرير الأسبوعي · الأسبوع 9 من 24 · تجديد طوابق الغرف، طابقان في الوقت نفسه

وفق الخطة: الطابق 10 عاد للبيع، والطابقان 9 و8 قيد الأعمال

إلى	المدير العام، ومدير الهندسة
نسخة	المالك أو مدير الأصول
من	مدير المشروع لدينا

144	32	224	1,792	0
غرفة متاحة للبيع الليلة من 176	غرفة خارج البيع: L9 وL8	ليلة خارجة هذا الأسبوع	ليلة خارجة حتى الآن، والخطة 1,792 من 4,928	يوم تأخير في البرنامج، و3 من 11 طابقًا عادت

1 هذا الأسبوع

الغرف المعادة للبيع	L10، الغرف 1001–1016، باعتماد رئيس المهندسين وإدارة التدبير الفندقي. الخطة: الأسبوع 9. وفق الخطة
قيد الأعمال	L9 (901–916)، الأسبوع 3 من 3 للأعمال، الفريق B. وL8 (801–816)، الأسبوع 1، الفريق A.
البرنامج	في الموعد، دون أي تأخر في إخراج الغرف. البرنامج المحدَّث مرفق.

2 الأسبوع القادم (الأسبوع 10)

الغرف الخارجة	901–916 قيد الاختبار، و801–816 قيد الأعمال. 32 غرفة و224 ليلة.
أيام الأعمال المزعجة	L8، من الأحد إلى الخميس، من 11:00 إلى 16:00 فقط، ولا أعمال مزعجة يومي الجمعة والسبت. الغرف 701–716 تُباع أخيرًا.
إشعار للاستقبال	تخرج 701–716 من البيع بداية الأسبوع 11، وتعود 901–916 في الأسبوع نفسه إن نجح الاختبار.

3 السلامة والتصاريح وتعطيل أنظمة الحريق

البند	هذا الأسبوع	الحالة
الحوادث · شبه الحوادث	لا حوادث. شبه حادث واحد: عربة مواد تُركت في بهو مصعد الخدمة خارج موعد التوريد، وأُزيلت، وتناولها الاجتماع التوعوي التالي.	مغلق
الكشف، منطقة أعمال L8	عزل الكواشف داخل الحاجز في كل وردية بتصريح، مع مراقب حريق، وبقاء الكشف عاملًا خارجه، وإعادتها في نهاية كل وردية.	يُنهى يوميًا
الرشاشات، L9	أُغلق صمام التحكم في الطابق مرة واحدة لتغيير الرؤوس ضمن النافذة المتفق عليها، ولا تُشغل أي غرفة ضيوف في ذلك الطابق ما دام الصمام مغلقًا (L9 خارج البيع بالكامل). مع دورية على الطابق وإبلاغ مركز استقبال الإنذارات، وأُعيد فتحه واختُبر مفتاح التدفق في الوردية نفسها.	أُنهي
أعمال اللهب	لا شيء هذا الأسبوع، فالوصلات في الطابقين بالكبس.	—

4 الأثر على الضيوف

أعداد توضيحية

الطابق	شكاوى	نقل غرف	إيقاف	تقييمات
L7 (تحت L8)	2	1	1	1
طوابق أخرى	0	0	0	0
منذ بدء الأعمال	**7**	**3**	**4**	**2**

شكاوى الأعمال، ونقل الغرف، وطلبات الإيقاف، وذكر الضجيج أو الغبار في التقييمات. 707: أُوقف الحفر عند الطلب ونُقل الضيف إلى L5. 715: ضجيج توريد مبكر، فنُقلت التوريدات. أعداد لا مبالغ.


5 تعليمات وأوامر تغيير بانتظار الاعتماد

المرجع	البند	ريال
PS-01	تعديلات فروع الرشاشات في L8 وفق مخطط التغطية المعتمد. مبلغ احتياطي مسمّى لا يُصرف إلا بتعليماتكم.	في النموذج
VO-05	تغيير طلبته العلامة لموضع المقبس بجانب السرير، اعتُمد بعد اعتماد الغرفة النموذجية (CT-10)، ويُطبَّق على الطوابق المتبقية بدءًا من L8.	في النموذج

يُسعَّر قبل بدء العمل، والقيم محذوفة. للعلم: استُبدل صماما فرعين في L8 ضمن الكمية التقديرية PQ-01، ويُعاد قياسهما.

6 البرنامج: الأسبوع 9 من 24

من CT-06

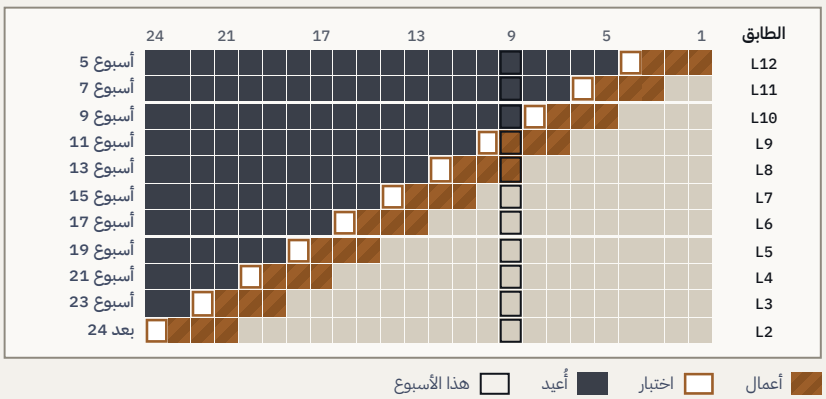

7 · قرارات مطلوبة هذا الأسبوع

01 إصدار التعليمات بصرف PS-01 للطابق L8 قبل الأحد، وإلا يعود L8 متأخرًا أسبوعًا: 16 غرفة و112 ليلة إضافية خارج البيع.

02 التأكيد مع مدير الإيرادات على إخراج الغرف 701–716 من البيع بداية الأسبوع 11.

يصدر كل أسبوع طوال الأعمال، ويمكن للمدير العام إرساله إلى المالك والمكتب الإقليمي للعلامة كما هو.